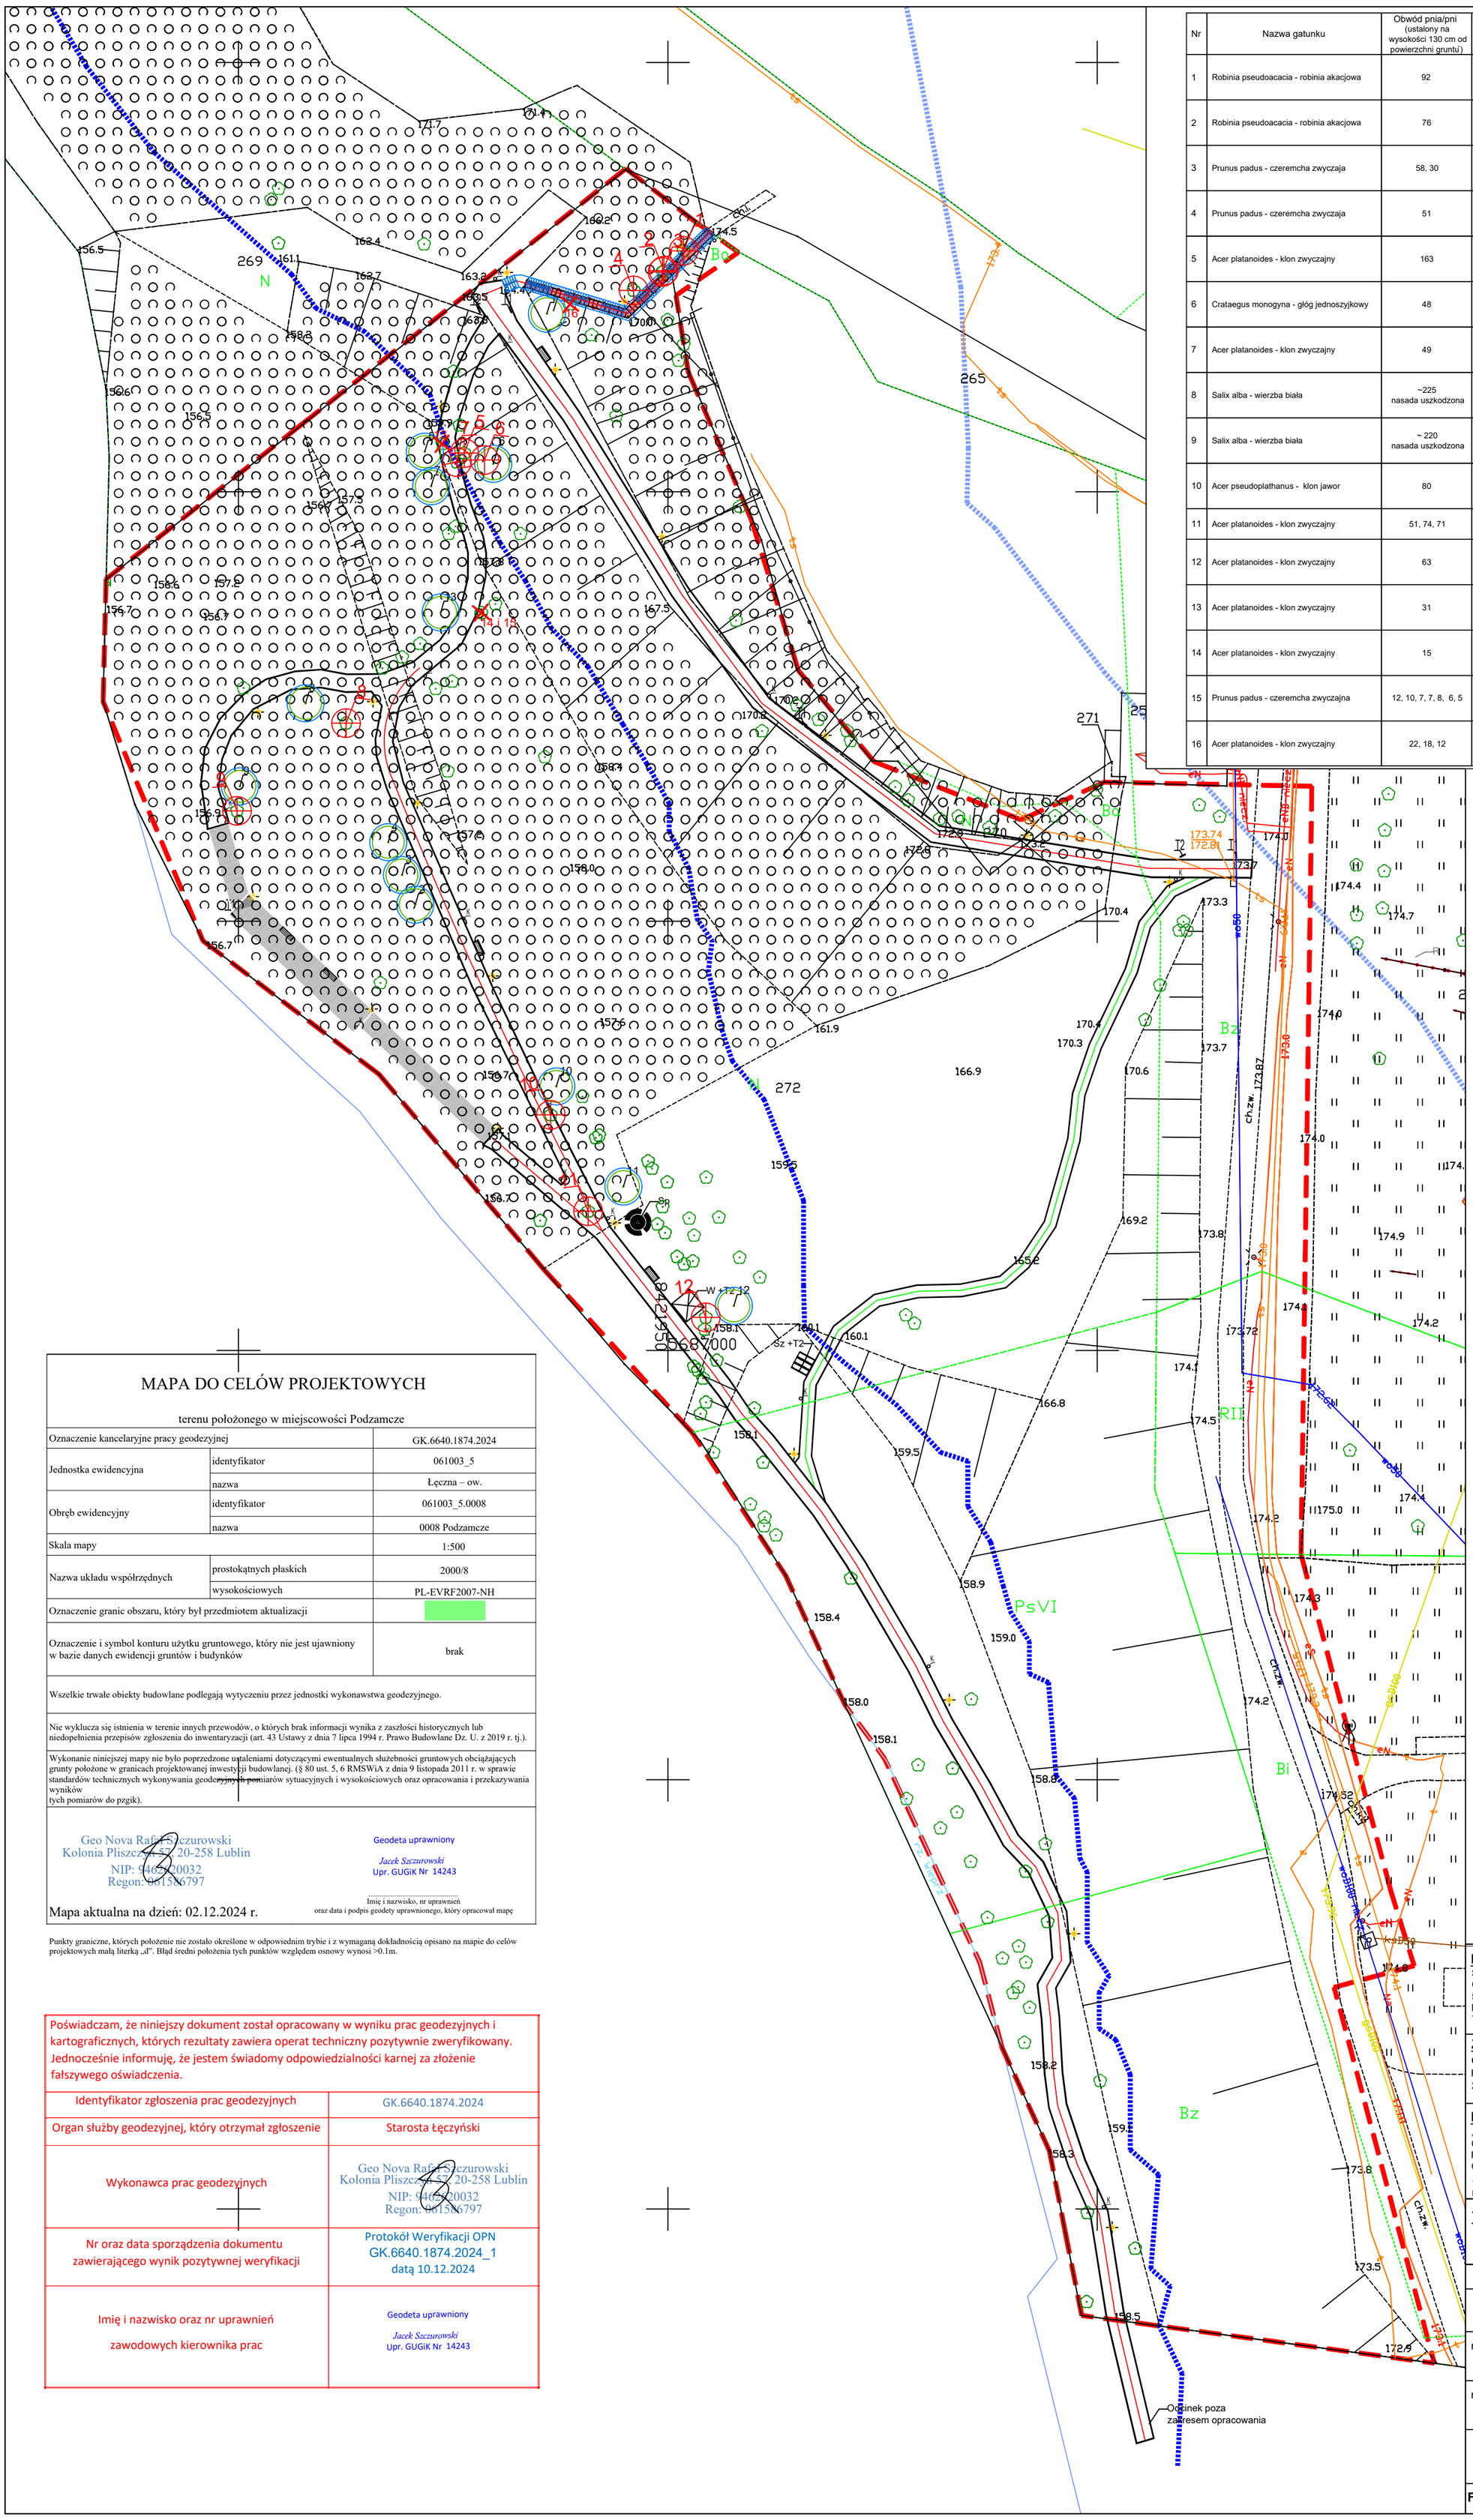

Nr	Nazwa gatunku	Obwód pnia/pni (ustalony na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu)	Obwód pnia/pni (ustalony na wysokości 5 cm od powierzchni gruntu)	przyczyna usunięcia
1	Robinia pseudoacacia - robinia akacjowa	92	140	Zły stan fitosanitarny, odcięty jeden konar, posusz ok 60%, pochył 45stopni, koliduje ze schodami
2	Robinia pseudoacacia - robinia akacjowa	76	90	Zły stan fitosanitarny, pochył ok 30 stopni, posusz ok 30 %, korona asymetryczna, koliduje ze schodami
3	Prunus padus - czeremcha zwyczaja	58, 30	100	Zły stan fitosanitarny, posusz ok 30%, , korona słabo rozwinięta, pochył ok 30 stopni, koliduje ze schodami.
4	Prunus padus - czeremcha zwyczaja	51	82	Zły stan fitosanitarny, odłamane konary, występują listwy mrozowe, usunięty przewodnik, zainfekowany grzybem, posusz ok 30%, pochył ok 30 stopni, koliduje ze schodami.
5	Acer platanoides - klon zwyczajny	163	220	Zły stan fitosanitarny, szczeliny w korzeniach, korona jednostronna, sypiące się konary, dużo odłamanych gałęzi, zamierające, posusz ok 80%
6	Crataegus monogyna - głóg jednoszyjkowy	48	102	zły stan fitosanitarny, odłamany konar, zdziczała korona, próchniejące u nasady, zamierające, posusz 80&, pochył 30 stopni
7	Acer platanoides - klon zwyczajny	49	90	Zły stan fitosanitarny, pęknięte u nasady, przerwana łączność tkanek, grozi złamaniem, pochył 45 stopni w kierunku planowanej ścieżki, posusz 70%
8	Salix alba - wierzba biała	~225 nasada uszkodzona	220	Drzewo zamierające, u nasady ogryzione przez bobry oraz pozbawione kory, posusz 80%, sypiące się konary , korona słabo rozwinięta, degradująca, pochył drzewa ok 20 stopni
9	Salix alba - wierzba biała	~ 220 nasada uszkodzona	220	Drzewo zamierające, u nasady ogryzione przez bobry, pień złamany w połowie, korona opadnięta, duży posusz ok 80%, pochył połowy pnia ok 20 stopni
10	Acer pseudoplathanus - klon jawor	80	102	Zły stan fitosanitarny, korona jednostronna, próchniejące od podstawy, liczne złamania w koronie w tym główny przewodnik, pochył ok 30 stopni, posusz ok 80%
11	Acer platanoides - klon zwyczajny	51, 74, 71	124	Rozwidlenie na wysokości ok 50 cm, całe drzewo mocno pochylone ok 40 stopni, posusz ok 70%, łamiące się konary, listwa mrozowa z wysiękiem,
12	Acer platanoides - klon zwyczajny	63	85	Średni stan fitosanitarny, pochył ok 45 stopni w kierunku planowanej ścieżki, posusz ok 50%, połamane gałęzie
13	Acer platanoides - klon zwyczajny	31		Zły stan fitosanitarny, drzewo z niestabilną bryłą korzeniową (prawie wykrot), korona jednostronna, rzadka, posusz 80%, bardzo duży pochył - drzewo położone
14	Acer platanoides - klon zwyczajny	15		Średni stan fitosanitarny, wykręcony pień, uboga korona, kolizja z projektowanym zagospodarowaniem.
15	Prunus padus - czeremcha zwyczajna	12, 10, 7, 7, 8, 6, 5		Zły stan fitosanitarny, istniejące odrosty od korzeni drzewo zasadnicze wyłamane, pozostał pieniek. Kolizja z projektowanym zagospodarowaniem
16	Acer platanoides - klon zwyczajny	22, 18, 12		Średni stan fitosanitarny, poszusz 30 %, kolizja z projektowanym zagospodarowaniem

Legenda

Gospodarka drzewostanem

- drzewa do usunięcia
- nasadzenia kompensacyjne
- drzewa do usunięcia nieobjęte wnioskiem

UWAGA:

Gatunek nasadzeń kompensacyjnych jest równoważny z gatunkiem drzew usuwanych (i oznaczonych na rysunku tożsamą liczbą), chyba że Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków wskaże inaczej.

Nasadzenia kompensacyjne zaprojektowano w możliwie najbliższym miejscu do drzewa usuwanego lub w miejscu, gdzie nowo posadzone drzewo będzie miało możliwość swobodnego wzrostu.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

terenu położonego w miejscowości Podzamcze

Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej		GK.6640.1874.2024
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	061003_5
	nazwa	Łęczna – ow.
Obręb ewidencyjny	identyfikator	061003_5.0008
	nazwa	0008 Podzamcze
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/8
	wysokościowych	PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		brak

Wszelkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów, o których brak informacji wynika z zaszłości historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji (art. 43 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2019 r. tj.).

Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej. (§ 80 ust. 5, 6 RMSWiA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgik).

Geo Nova Rafał Szczurowski
Kolonia Pliszczyce 57, 20-258 Lublin
NIP: 9462220032
Regon: 061586797

Geodeta uprawniony
Jacek Szczurowski
Upr. GUGiK Nr 14243
.....
Imię i nazwisko, nr uprawnień
oraz data i podpis geodety uprawnionego, który opracował mapę

Mapa aktualna na dzień: 02.12.2024 r.

Punkty graniczne, których położenie nie zostało określone w odpowiednim trybie i z wymaganą dokładnością opisano na mapie do celów projektowych małą literką „d". Błąd średni położenia tych punktów względem osnowy wynosi >0.1m.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.6640.1874.2024
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Łęczyński
Wykonawca prac geodezyjnych	Geo Nova Rafał Szczurowski Kolonia Pliszczyce 57, 20-258 Lublin NIP: 9462220032 Regon: 061586797
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji OPN GK.6640.1874.2024_1 datą 10.12.2024
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Geodeta uprawniony *Jacek Szczurowski* Upr. GUGiK Nr 14243

PROJEKTANT:
SORTED SP. Z .O.O.
CHYLICZKI, UL. WSCHODNIA 27B
50-500 PIASECZNO
NIP: 123-130-85-66
Tel: 660 956 850 ||www.sorted.pl

Sorted

ZAMAWIAJĄCY:
GMINA ŁĘCZNA
PL. KOŚCIUSZKI 5,
21-010 ŁĘCZNA

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:
„Współpraca korzystna dla klimatu - rozwój zielonej infrastruktury w Łęcznej i Kowlu."
Cz.1 - Rewitalizacja terenów nadrzecznych i skarp w otoczeniu Starego Miasta, Parku Podzamcze oraz budynku dawnego spichlerza.
Cz. 2 - Uporządkowanie doliny rzeki Świnki.

Teren za dawnym spichlerzem, Podzamcze - Łęczna
Dolina rzeki Świnki - Łęczna, początek od ul. Jagiełka

TYTUŁ
Gospodarka drzewostanem

NR RYS.
RYS. 1

PROJEKTANCI

IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
mgr inż. arch. kraj. Natalia Sobik	
mgr inż. arch. kraj. Karolina Posmyk	

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY **SKALA:** 1:500 **DATA:** 20.01.2025 r.